


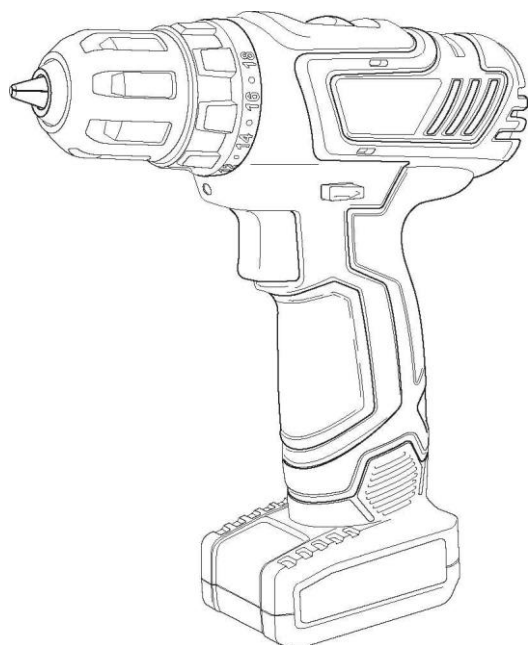

ДА-12ЭР

F11110

ДА-14,4ЭР

F11210

ДА-18ЭР

F11310

УА ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

Інструкція з експлуатації
та інструкція з техніки безпеки



FELISATTI®

Шановний споживачу!

При купівлі машини ручної електричної (електроінструмента):

згідно з відомостями відповідного розділу цієї інструкції з експлуатації:

- переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.



Перед початком роботи електричною машиною ознайомтеся з Інструкцією з техніки безпеки та Інструкцією з експлуатації і під час роботи неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки, які містяться в них.

Дбайливо ставтеся до Інструкції та зберігайте її в доступному місці протягом усього терміну служби машини.




Пам'ятайте: Електроінструмент є джерелом підвищеної небезпеки!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА


Виробник гарантує працездатність машини відповідно до вимог технічних умов виробника.

Гарантійний термін експлуатації машини становить 2 роки з дня її продажу споживачеві. У разі виходу машини з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на її безкоштовний ремонт при пред'явленні належним чином оформленого гарантійного талона.

Умови та правила гарантійного ремонту викладені в гарантійному талоні на машину. Ремонт здійснюється в уповноважених ремонтних майстернях, повний список яких представлений на офіційному сайті компанії: www.felisatti.pro

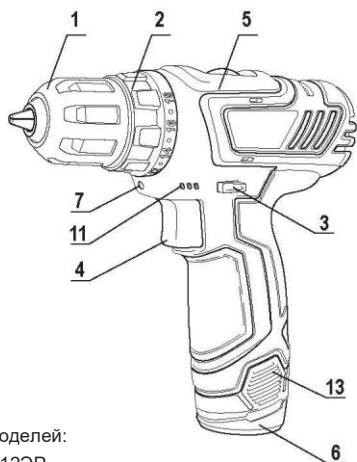

Для моделей:
ДА-12ЭР

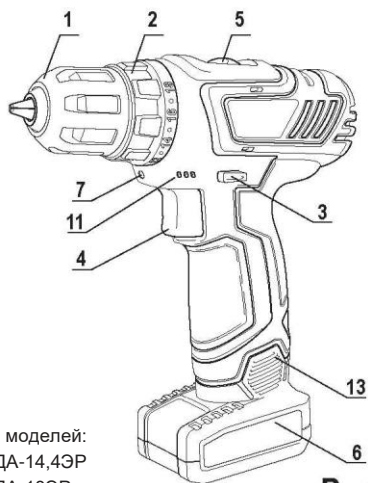

Для моделей:
ДА-14,4ЭР
ДА-18ЭР

Рис. 1





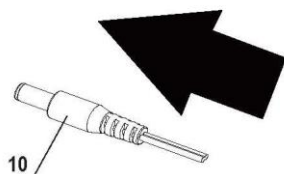


Рис. 2

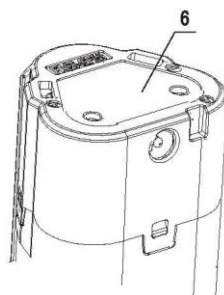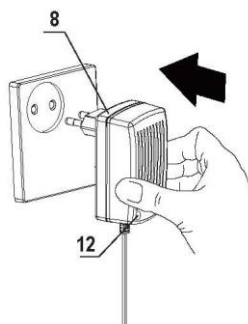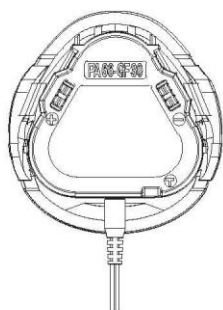

Для моделей:
ДА-12ЭР

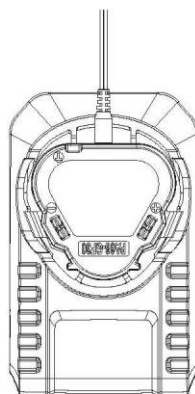

Для моделей:
ДА-14,4ЭР
ДА-18ЭР

Рис. 3

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН



УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки щодо заходів безпеки та всі інструкції. Невиконання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних пошкоджень.

Збережіть всі попередження та інструкції для того, щоб можна було звертатися до них надалі.

Термін «електрична машина» використовується для позначення Вашої машини з електричним приводом, що працює від мережі (обладнаної шнуром) або машини з електричним приводом, що працює від акумуляторних батарей.

1) Безпека робочого місця

а) Штепсельні вилки електричних машин (зарядних пристроїв) повинні підходити під розетки. Якщо робоче місце захищене або погано освітлене, це може призвести до нещасних випадків.

б) Не слід експлуатувати електричні машини у вибухонебезпечному середовищі (наприклад, біля займистих рідин, газів або пилу). Машини з електричним приводом є джерелом іскор, які можуть привести до загоряння пилу або парів.

с) Не підпускайте дітей і сторонніх осіб до електричної машини в процесі її роботи. Відволікання уваги може привести Вас до втрати контролю над машиною.

2) Електрична безпека

а) Штепсельні вилки електричних машин (зарядних пристроїв) повинні підходити під розетки. Ніколи не змінюйте конструкцію штепсельної вилки будь-яким чином. Не використовуйте будь-які перехідники для машин із заземлюючим проводом. Використання оригінальних вилок і відповідних розеток зменшить ризик ураження електричним струмом.

б) Не допускайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими, як труби, радіатори, плити і холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо Ваше тіло заземлене.

с) Не піддавайте електричні машини впливу дощу і не зберігайте їх в умовах вологості. Потрапляючи в електричну машину, вода збільшує ризик ураження електричним струмом.

д) Поводьтесь акуратно зі шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, перетягування електричної машини (зарядного пристрою) і витягування вилки з розетки. Виключить вплив на електричний шнур тепла, масла, гострих крайок або рухомих частин. Пошкоджені або скручені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом;

е) Під час експлуатації електричної машини (зарядного пристрою) на відкритому повітрі користуйтеся подовжувачем, придатним для використання на відкритому повітрі. Застосування шнура, призначеного для використання на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом.

ф) Якщо уникнути експлуатації електричної машини (зарядного пристрою) у вологих умовах не можна, використовуйте джерело живлення, обладнане пристроєм захисного відключення (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.

3) Особиста безпека

а) Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом під час експлуатації електричних машин. Не користуйтеся електричними машинами, якщо Ви втомилася, перебуваєте під дією наркотичних засобів, алкоголю або лікарських препаратів. Короточасна втрата концентрації уваги під час експлуатації електричних машин може привести до серйозних пошкоджень.

б) Користуйтеся засобами індивідуального захисту. Завжди одягайте засоби для захисту очей. Засоби захисту – такі, як маски, що оберігають від пилу, рукавиці, взуття, що оберігає від ковзання, каска або засоби захисту вух, які використовуються за відповідних умов – зменшать небезпеку отримання пошкоджень.

с) Не допускайте випадкового увімкнення машин. Забезпечте, щоб вимикач знаходився в положенні "Вимкнено" перед приєднанням до мережі та(або) до акумуляторної батареї при підйомі і перенесенні електричної машини. Якщо при перенесенні електричної машини палець знаходиться на вимикачі або відбувається підключення до мережі (підключення до акумуляторної батареї) електричної машини, у якій вимикач знаходиться в положенні "Увімкнено", це може привести до нещасного випадку;

д) Перед увімкненням машини видаліть всі регульовальні або гайкові ключі. Ключ, залишений в обертівій частині машини, може призвести до травмування

е) Під час роботи не намагайтеся дотягнутися до чого-небудь, завжди зберігайте стійке положення. Це дозволяє забезпечити кращий контроль над машиною в екстремальних ситуаціях.

ф) Одягайтеся належним чином. Не носіть вільного одягу або ювелірних виробів. Не наближайте своє волосся, одяг і рукавиці до рухомих частин машини. Вільний одяг, ювелірні вироби і довге волосся можуть потрапити до рухомих частин.

г) Якщо передбачені засоби для приєднання до обладнання для відсмоктування і збору пилу, забезпечте їх належне приєднання та експлуатацію. Збір пилу може зменшити небезпеки, пов'язані з пилом.

4) Експлуатація та догляд за електричною машиною.

а) Не перевантажуйте електричну машину. Використовуйте електричну машину відповідного призначення для виконання необхідної Вам роботи. Краще і безпечніше виконувати електричною машиною ту роботу, на яку вона розрахована.

б) Не використовуйте електричну машину, якщо її вимикач несправний (не вмикає або не вимикає). Будь-яка електрична машина, яка не може управлятися за допомогою вимикача, становить небезпеку і підлягає ремонту;

с) Від'єднайте вилку від джерела живлення та(або) акумуляторну батарею від електричної машини перед виконанням будь-яких регулювань, заміною приладдя, технічним обслуговуванням або поміщенням її на зберігання. Подібні превентивні заходи безпеки зменшують ризик випадкового увімкнення машини;

д) Зберігайте непрацюючу машину в місці, недоступному для дітей, і не дозволяйте особам, не ознайомленим з електричною машиною або цією інструкцією, користуватися електричною машиною. Електричні машини становлять небезпеку в руках некваліфікованих користувачів;

е) забезпечте технічне обслуговування електричних машин. Перевірте машину на предмет правильності з'єднання і закріплення рухомих частин, полумки деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу машини. У разі несправності відремонтуйте електричну машину перед використанням. Часто нещасні випадки трапляються через погане обслуговування електричної машини;

ф) зберігайте різальні інструменти в заточеному і чистому стані. Різальні інструменти, які обслуговуються належним чином, рідше заклинюють, ними легше управляти;

г) використовуйте електричні машини, пристрої, інструменти та ін. відповідно до цієї інструкції з урахуванням умов і характеру роботи, що виконується. Використання електричної машини для виконання операцій, на які вона не розрахована, може створити небезпечну ситуацію.

5) Експлуатація та догляд за акумуляторною машиною

а) Перезарядку слід здійснювати, використовуючи зарядний пристрій, вказаний виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може викликати пожежу при використанні іншого типу батареї;

б) Живлення машин слід здійснювати тільки від акумуляторних батарей, що мають спеціальне позначення. Використання будь-яких інших батарей може призвести до пошкоджень і пожежі;

с) Якщо акумуляторна батарея не використовується, її слід зберігати окремо від інших металевих предметів, таких, як скріпки для паперів, монети, ключі, цвяхи, гвинти і т.п., які можуть замкнути контактні виходи. Коротке замикання контактних виходів може викликати опіки або пожежу;

д) У разі неправильної експлуатації рідкий електроліт може витікати з акумуляторної батареї; уникайте контакту з електролітом. При випадковому контакті з електролітом змийте його водою. Якщо електроліт потрапить в очі, крім промивання очей водою, зверніться за медичною допомогою. Протікання електроліту з акумуляторної батареї може викликати подразнення або опіки.

6) Обслуговування

а) Обслуговування Вашої машини повинно бути доручено кваліфікованому ремонтнику, який використовує тільки ідентичні змінні деталі. Це дозволить зберегти безпеку Вашої машини.

2	ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ МАШИН І ШУРУПОКРУТІВ
---	--

а) Необхідно користуватися додатковими рукоятками, якщо вони постачаються разом із машиною. Втрата управління може спричинити тілесні ушкодження;

б) Утримуйте машину за ізольовані поверхні захоплення, так як робочий інструмент під час виконання операції може доторкнутися до прихованої проводки або до кабелю машини. При доторканні робочого інструмента до проводу, що знаходиться під напругою, доступні металеві частини ручної машини можуть

3	ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ
---	---

а) Машина має автономне джерело живлення (аккумуляторну батарею) і завжди готова до роботи. Уникайте випадкових натискань на клавішу вимикача – це може призвести до травм та інших пошкоджень.

б) Не розкривайте аккумуляторну батарею, при цьому виникає небезпека короткого замикання, що може призвести до виникнення пожежі або вибуху.

с) Захищайте аккумуляторну батарею від впливу високих температур, сильного сонця і вогню. Може виникнути небезпека вибуху.

д) При пошкодженні і неправильній експлуатації аккумуляторної батареї може виділитися газ. Забезпечте приплив свіжого повітря. Гази можуть викликати подразнення дихальних шляхів, при виникненні скарг зверніться до лікаря.

е) Застосовуйте відповідні металошукачі для знаходження прихованих систем постачання або звертайтеся за довідкою в місцеве підприємство комунального обслуговування. Контакт з електропроводкою може призвести до пожежі і ураження електрострумом. Пошкодження газопроводу може призвести до вибуху. Пошкодження водопроводу веде до нанесення матеріального збитку.

ф) При заклинюванні робочого інструмента негайно вимкните електричну машину. Робочий інструмент заїдає:

- при перевантаженні електричної машини або
- при перекошуванні деталі, що оброблюється.

г) Тримайте міцно електричну машину в руках. Під час закручування/відкручування гвинтів/ шурупів можуть короткочасно виникати високі реактивні моменти.

h) Кріплення заготовки. Заготовка, встановлена в затискне пристосування або в лещата, утримується більш надійно, ніж у вашій руці.

і) Тільки після повної зупинки електричної машини її можна випускати з рук. Робочий інструмент може заїсти, і це може привести до втрати контролю над машиною.

j) Запобігайте ненавмисному увімкненню. Носіння електричної машини з пальцем на клавіші вимикача може призвести до нещасного випадку.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: машина має автономне джерело живлення і тому завжди готова до роботи. Уникайте випадкових натискань на клавішу вимикача – це може призвести до травм та інших пошкоджень.

к) Не розкривайте аккумулятор. При цьому виникає небезпека короткого замикання.

l) Захищайте аккумулятор від впливу високих температур, сильного сонця і вогню. Може виникнути небезпека вибуху.

m) При пошкодженні і ненавмисному використанні аккумулятора може виділитися газ. Забезпечте приплив свіжого повітря і при виникненні скарг зверніться до лікаря. Гази можуть викликати подразнення дихальних шляхів.

n) При неправильному використанні з аккумулятора може потекти рідина. Уникайте дотиків до неї. При випадковому контакті промити водою з милом місця контакту. Якщо ця рідина потрапить в очі, то додатково зверніться за допомогою до лікаря. Аккумуляторна рідина, що витікає, може привести до подразнення шкіри або до опіків.

o) Заряджайте аккумулятори тільки в зарядних пристроях, рекомендованих виробником. Зарядний пристрій, передбачений для певного виду аккумуляторів, може призвести до пожежної небезпеки при використанні його з іншими аккумуляторами.

p) Застосовуйте в машинах тільки передбачені для цього аккумулятори. Використання інших аккумуляторів може призвести до травм і пожежної небезпеки.

q) Перевозьте машину у фірмовій упаковці. Перед упаковкою зніміть робочий інструмент.

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Відповідає стандартам України відповідно до сертифікатів відповідності (надаються додатково постачальником за запитом).



Виробник:

WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD

No.227, Rushan Road, Shanghai, China.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
---	--------------------

1.1. Дриль-шурупокрут акумуляторний (далі по тексту - "машина") призначений для закручування/відкручування гвинтів і шурупів, свердління отворів в різних конструкційних матеріалах (в тому числі метали, дереві, пластмасі і т.п.).

1.2. Машина призначена для експлуатації при температурі навколишнього середовища від 0°C до +40°C, відносній вологості повітря не більше 80% та за відсутності прямого впливу атмосферних опадів та надмірної запиленості повітря.

1.3. Машина відповідає технічним умовам виробника ТУ 483331-002-1338662708.

1.4. Ця інструкція містить відомості та вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної та безпечної експлуатації машини.

1.5. У зв'язку з постійною діяльністю із вдосконалення машини виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, не відображені в цій інструкції та які не впливають на її ефективну і безпечну роботу.

2	УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
---	-------------------

2.1 Умовні позначення наведені в таблиці №1

Таблиця №1

Символ	Позначення
	Перед використанням необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.
	Утилізуйте відходи.
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу
	Не кидайте батарею у водойми.
	Не кидайте батарею у вогонь.
	Не викидайте разом з побутовим сміттям.
	Увага, небезпека!
	II клас захисту.
	Для використання всередині приміщень.
	Постійний струм.
	Змінний струм.

Символ	Позначення
	Тільки обертання.
U	Напруга, В.

3	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
---	-------------------------

3.1.Основні технічні характеристики наведені в таблиці № 2.

Таблиця №2

Машина акумуляторна	ДА-12ЭР	ДА-14,4ЭР	ДА-18ЭР
Номинальна напруга живлення, В	12	14,4	18
Частота обертання на холостому ходу, об/хв: - 1 ступінь - 2 ступінь	0-400 0-1400	0-400 0-1400	0-400 0-1400
Макс. крутний момент при роботі в жорстких/м'яких матеріалах, Нм	28/14	32/17	35/19
Число ступенів регулювання моменту затягування	18+1	18+1	18+1
Найбільший діаметр свердління, мм: - сталь ов=390 МПа - дереваина	10 20	10 22	10 25
Найбільший діаметр шурупа, який закручується в деревину (без попереднього засвердлювання), мм	5x60	5x75	6x60
Діапазон діаметрів хвостовика інструмента, що затискається патроном, мм	0,8-10	0,8-10	0,8-10
Габаритні розміри машини (з батареєю) (ДхШхВ), мм	180x52x185	180x52x205	180x52x205
Еквівалентний рівень звукової потужності(L _{WA} [дБ (А)])	83	86	88
Еквівалентний рівень звукового тиску(L _{PA}) [дБ(А)]	72	75	77
Невизначеність(К) [дБ(А)]	3	3	3
Повне середньоквадратичне значення коригованого віброприскорення (a _{hw}) [м/с ²]	2,5	2,5	2,5
Невизначеність (К) [м/с ²]	1,5	1,5	1,5
Маса згідно з процедурою ЕРТА 01/2003, кг	0,96	1,05	1,10
Батарея акумуляторна			
Номинальна напруга, В =	12	14,4	18
Тип елементів	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Ємність, А/год	1,5	1,5	1,5
Маса, кг, не більше	0,18	0,28	0,32
Пристрій зарядний			
Номинальна напруга живлення, В~	200-240	200-240	200-240
Частота струму, Гц	50-60	50-60	50-60
Споживана потужність, Вт	26	32	42
Напруга ланцюга зарядки, В	12	14	18
Струм зарядки, А	1,5	1,5	1,5
Номинальний час зарядки, год	1	1	1

Призначений термін	
Призначений термін служби виробу, років	3
Призначений термін зберігання виробу, років*	3

* Призначений термін зберігання (термін з дати виготовлення до продажу виробу користувачеві)

4	КОМПЛЕКТНІСТЬ
----------	----------------------

4.1 Комплектація машини наведена в таблиці №3

Таблиця №3

Найменування моделі	ДА-123Р	ДА-123Р	ДА-14,4ЗР	ДА-18ЗР
Артикул	595.5.0.00	595.5.2.00	596.5.2.00	597.5.2.00
Найменування позиції				
Машини	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Інструкція з експлуатації та Інструкція з техніки безпеки	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Пристрій зарядний	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Батарея акумуляторна	1 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Патрон швидкозатискний (встановлений на машині)	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Викрутка-насадка: 25мм PZ1\PZ2\PH1 \PH2\5\6	-	6 шт.	6 шт.	6 шт.
Магнітний перехідник-подовжувач для насадок	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Свердла: 1,5;2;3;4;5;6 мм	-	6 шт.	6 шт.	6 шт.
Валіза транспортувальна	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.

5	БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ
----------	--------------------------------

5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД МАШИНИ ЗОБРАЖЕНИЙ НА РИСУНКУ 1.

- 1 - Патрон швидкозатискний.
- 2 - Кільце регулювання моменту.
- 3 - Перемикач напрямку обертання.
- 4 - Вимикач.
- 4 - Перемикач діапазону швидкостей
- 6 - Батарея акумуляторна.
- 7 - Світлодіод локального освітлення.
- 8 – Зарядний пристрій батареї. Рис. 2
- 9 - Клавiші фіксатора батареї.
- 10 - Штекер зарядного пристрою. Рис.2
- 11 - Індикатор рівня заряду
- 12 - Індикатор зарядного пристрою Рис.2

5.1.1. Будова машини

Машини складається з пластмасового корпусу з розташованими в ньому електродвигуном постійного струму і планетарним редуктором, який забезпечує завдання граничного моменту на шпинделі за допомогою механічної муфти, що регулюється. Нижня частина корпусу переходить в рукоятку, в якій встановлений вимикач. Нижня частина рукоятки має роз'єм для приєднання акумуляторної батареї.

5.1.2 Порядок зарядки батареї (Рис. 2 і 3)



УВАГА! Зарядний пристрій слід підключати тільки до однофазної мережі змінного струму, напруга якої відповідає напрузі, вказаній на маркувальній табличці.

При підключенні зарядного пристрою 8 (Рис. 2) до мережі електроживлення індикатор 12 (Рис. 2) загориться зеленим кольором. При підключенні батареї 6 (Рис. 2) до зарядного пристрою індикатор змінить колір з зеленого на червоний (зарядка батареї). Після завершення процесу заряду або відключення батареї від зарядного пристрою колір індикатора зміниться з червоного на зелений.

- підключіть зарядний пристрій 8 до мережі електроживлення;
- підключіть до акумуляторної батареї 6 (Рис. 2) штекер зарядного пристрою 10. Почнеться процес зарядки, при цьому індикатор на зарядному пристрої 12 загориться червоним кольором;
- після завершення процесу зарядки, індикатор на зарядному пристрої загориться зеленим кольором;
- вийміть штекер зарядного пристрою з батареї;
- вимкніть зарядний пристрій від мережі живлення;

Тривалість зарядки залежить від фактичної залишкової ємності батареї, Час зарядки повністю розрядженої батареї становить 60 хв.

Всі моделі оснащені літій-іонними акумуляторними батареями, які можна повторно заряджати при будь-якому рівні залишкового заряду без загрози скорочення фактичної ємності (ефект пам'яті) або терміну служби акумуляторної батареї. Дostroкове переривання процесу зарядки не завдає шкоди акумуляторній батареї.



УВАГА! Не замикайте клеми батареї. Коротке замикання клем може привести до загоряння або вибуху і завдати серйозної шкоди оточуючим.



УВАГА! Використання способів зарядки, не передбачених цією інструкцією, може стати причиною поломки батареї або травми користувача.

Перед підключенням зарядного пристрою до мережі електроживлення переконайтеся, що параметри мережі відповідають зазначеним на маркувальній табличці зарядного пристрою.

5.1.3 Процес зарядки.



УВАГА! Не залишайте на тривале зберігання літій-іонні акумуляторні батареї в розрядженому стані – це може привести до втрати ємності батареї і виходу її з ладу. Перед поміщенням на зберігання необхідно підзарядити батарею приблизно на 2/3 ємності.



УВАГА! Допустима температура навколишнього середовища при зарядці: від 0°C до + 40°C.

Забороняється здійснювати зарядку батареї при негативній температурі навколишнього середовища.



УВАГА! Після закінчення процесу зарядки не залишайте надовго підключений до акумуляторної батареї зарядний пристрій. Акумуляторна батарея захищена від глибокої розрядки. При розрядження акумуляторної батареї і падінні напруги нижче певного порога машина відключається електронною схемою захисту батареї.

УВАГА! Після автоматичного відключення машини не намагайтеся відразу натискати на клавішу вимикача: в результаті таких дій акумуляторна батарея може бути пошкоджена.

5.1.4 Визначення рівня заряду батареї.

Натисніть клавішу вимикача 4 (Рис.1), на індикаторі 11 загориться рівень заряду батареї.

ПРИМІТКА! Червоний колір на індикаторі рівня заряду 11 (Рис.1) на корпусі машини означає низький заряд батареї. Жовтий і червоний колір означає, що батарея заряджена більше, ніж наполовину. Всі три кольори позначають повний заряд батареї.

5.1.5 Освітлення робочої зони.

Світлодіод локального освітлення 7 вмикається при натисканні на кнопку вимикача 4 і гасне при його відпусканні.



УВАГА! Функція локального освітлення, призначена виключно для підсвічування робочої зони.

5.2 РЕЖИМИ РОБОТИ.

5.2.1 СВЕРДЛІННЯ

Для свердління використовуються свердла з циліндричним хвостовиком.

- встановіть свердло потрібного діаметру в патрон;
- перемикачем напрямку обертання встановіть правостороннє обертання;
- встановіть кільце регулювання моменту в положення для свердління.

5.2.2 ЗАКРУЧУВАННЯ ШУРУПІВ

Закручування/відкручування гвинтів і шурупів проводиться при встановленні перемикача 5 в положення 1.

Вибір одного з 18 діапазонів моменту затягування здійснюється кільцем регулювання 2. Виберіть за допомогою кільця 2 необхідний граничний момент затягування (залежно від розміру гвинтів/шурупів, що закручуються).

Коли інструмент досягає заданого моменту, спрацює запобіжний храповик перевантаження, зберігаючи заданий момент.

5.3. РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ.

5.3.1 Зміна напрямку обертання Рис.1.

Зміна напрямку обертання шпинделя здійснюється перемикачем 3.



Зміна напрямку обертання повинна виконуватися тільки при вимкненій машині.

Забороняється перемикає напрямок обертання під час роботи машини.

5.3.2 Регулювання швидкості

Машини має можливість плавної зміни числа обертів робочого органу. Вимикач машини 4 дозволяє плавно підвищувати швидкість обертання від нуля до максимуму.

5.3.3 Перемикає швидкостей Рис.1.

Встановіть положення перемикача вибору діапазону швидкостей 5 в положення

1: низька швидкість, високий момент

2: Висока швидкість, низький момент.

У разі, якщо перемикач діапазону швидкостей 5 не доходить до кінцевого положення, необхідно повернути його назад, увімкнути і вимкнути машину короткочасним натисканням вимикача, після зупинки двигуна зробити знову перемикає швидкості.



Не перемикає швидкість до повної зупинки машини. Завжди дотискає клавішу перемикача 5 до кінця, не залишайте її в проміжному положенні.

Невиконання вказівок може призвести до поломки редуктора.

Рекомендується проводити свердління отворів діаметром до 8 мм на другій швидкості, понад 8 мм - на 1 швидкості.

5.3.4 Граничний момент Рис.1.

Зміна граничного моменту затягування здійснюється установкою кільця 2 в положення, що вказується стрілкою на корпусі:

- положення 1-18 служать для закручування/відкручування гвинтів/шурупів;
- положення  служать для свердління.

6

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

6.1 ПОРЯДОК ЗАМІНИ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТА РИС.1



ПРИМІТКА: Перед зміною інструменту Ви повинні дістати акумуляторну батарею з пристрою або встановити перемикач напрямку обертання в середнє положення.

- Тримайте інструмент однією рукою і повертайте затискний патрон іншою рукою.
- щоб відкрити патрон, повертайте його за годинниковою стрілкою (вид з боку шпинделя).
- вставте інструмент;
- повністю затисніть патрон, повертаючи його проти годинникової стрілки (з боку шпинделя);
- зробіть пробний пуск, щоб переконатися в тому, що інструмент затиснутий по центру.

6.2 УСТАНОВКА І ЗНЯТТЯ БАТАРЕЇ. РИС.1

Перед зняттям або установкою батареї, а також перед транспортуванням і зберіганням машини встановити перемикач напрямку обертання в середнє положення.

6.2.1 Установка

- Вставте заряджену батарею в ручку машини до клацання, щоб вона надійно зафіксувалася.

6.2.2 Зняття

- Для зняття батареї натисніть клавіші фіксатора 13 і витягніть її з машини.

6.3 ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИНИ НЕОБХІДНО:

- Після транспортування в зимових умовах перед увімкненням витримати машину при кімнатній температурі до повного висихання водяного конденсату.
- зовнішні поверхні машини протерти насухо ганчіркою;
- перевірити напругу живлення зарядного пристрою. Напруга джерела живлення має відповідати значенню, вказаному на маркувальній табличці зарядного пристрою;
- перевірити відповідність номінальної напруги живлення машини номінальній напрузі батареї. Використання акумуляторної батареї з більш високою номінальною напругою може призвести до пошкодження машини;

6.4 ПРИСТУПАЮЧИ ДО РОБОТИ, СЛІД:

- перевірити надійність фіксації робочого інструмента;
- перед початком роботи надіти захисні пристосування помістити машину в зручне положення;
- випробувати роботу машини на холостому ходу протягом 10-15 секунд (також після заміни свердла або біти).

7

ШУМ І ВІБРАЦІЯ

7.1 Шумові і вібраційні характеристики наведені в таблиці № 2

Зазначений в цій інструкції з експлуатації рівень шуму і вібрації виміряний за методикою вимірювання, прописаною в стандарті, і може бути використаний для порівняння. Однак якщо машина буде використана для виконання інших робіт із застосуванням робочих інструментів, не передбачених виробником, або технічне обслуговування не відповідатиме приписам, то рівень вібрації може бути іншим.

8

ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНИ

8.1 ОБСЛУГОВУВАННЯ



УВАГА! До початку робіт з техобслуговування, зміни інструменту і т.д., а також при транспортуванні електричної машини встановіть перемикач напрямку обертання в середнє положення. Для забезпечення якісної та безпечної роботи слід постійно утримувати електроінструмент і вентиляційні отвори в чистоті.

- **Перевірка машини:** використання зношеного робочого інструмента знижує ефективність роботи, що виконується, і може призвести до пошкодження двигуна. При виявленні сильного зносу необхідно замінити інструмент.

- **Догляд за електродвигуном:** необхідно особливо дбайливо ставитися до електродвигуна, уникати попадання води або масла в його обмотки.

- Після роботи ретельно продувайте машину сильним струменем сухого повітря.

- Вентиляційні отвори електроінструмента повинні бути завжди відкритими і чистими.



УВАГА! У зарядному пристрої використовується шнур живлення з кріпленням типу Y: його заміну, за необхідності, з метою безпеки повинен здійснити виробник або персонал уповноважених ремонтних майстерень.

8.2 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ



УВАГА! У разі виникнення позаштатної ситуації, такої як різке підвищення температури, поява запаху гару, диму або полум'я, негайно вимкніть машину і від'єднайте від джерела живлення.

Можливі несправності наведені в таблиці № 4

Таблиця № 4

Несправність	Ймовірна причина	Спосіб усунення
Машинa не вмикається.	Розряджена акумуляторна батарея.	Зарядити батарею.
	Несправний вимикач.	
	Несправна акумуляторна батарея	
	Несправний електродвигун.	
Акумуляторна батарея не заряджається.	Несправна акумуляторна батарея Несправний зарядний пристрій.	Звернутися в сервісний центр.
Підвищений шум редуктора	Знос/поломка деталей редуктора	
Акумуляторна батарея не набирає необхідний заряд.	Зниження ємності батареї.	Замінити батарею.
	Несправність зарядного пристрою.	Звернутися в сервісний центр.



УВАГА! Під час ремонту машини повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини та аксесуари фірми **АТ «FELISATTI»**. Заміна несправних деталей, за винятком тих, які описуються в цій Інструкції, повинна здійснюватися тільки в центрах технічного обслуговування **АТ «FELISATTI»**. Там дадуть відповідь на всі Ваші запитання щодо ремонту та обслуговування Вашого продукту, а також щодо запчастин за телефоном гарячої лінії. Адреси фірмових та авторизованих центрів технічного обслуговування вказані в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації. Ви також можете дізнатися їх за телефоном гарячої лінії. Колектив консультантів охоче допоможе Вам з питань купівлі, застосування та налаштування продуктів та приладдя.

9	ЗБЕРІГАННЯ
---	-------------------

9.1 Під час призначеного терміну служби, зберігайте машину в сухому опалювальному приміщенні. Рекомендована температура зберігання від плюс +5°C до плюс +40°C. Зберігайте машину у фірмовій упаковці.

Перед поміщенням машини на зберігання зніміть робочий інструмент та встановіть перемикач напрямку обертання в середнє положення. Під час зберігання, не рідше 1 раз на півроку, здійснюйте зарядку батарей.

Під час транспортування прямиий вплив опадів, прямих сонячних променів, нагрівання і ударів не допускається. Транспортування повинно здійснюватися лише у фірмовій упаковці при температурі навколишнього середовища від мінус -10 °C до плюс +40°C.

10

АКСЕСУАРИ

10.1. Аксесуари можна замовити по каталогу, вказавши їх порядковий номер. Каталог продукції можна знайти на офіційному сайті компанії.

11

УТИЛІЗАЦІЯ

11.1. Машина, яка виробила встановлений термін експлуатації, підлягає утилізації відповідно до правил, встановлених природоохоронним та іншим законодавством країни, в якій експлуатується машина.